

**Wycena numer:**

z dnia: 2021/04/02

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Województwo Podlaskie

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Zlec. pismo, znak: Umowa z dnia 26.03.2021r.

z dnia: 2021/03/26

Właściciel: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Adres: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-698 BIAŁYSTOK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA WYCENY**

1. Oględziny przedmiotowego pojazdu..
2. Pomiar grubości powłoki lakierowej.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
4. Wycena kosztów naprawy wykonana przez serwis.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] III-2021

Marka: TATA

Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: BI6784K

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: MAT403096ANL00030

|   |  |
|---|--|
| Nr INFO-EKSPERT                                     | 304-00002  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2011/05/12   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2021/11/18   |
| Data oględzin                                       | 2021/03/30   |
| Miejsce oględzin                                    | ul. Królewska 32, Dobrzyniewo Fabryczne<br>podlaskie |
| Wskazanie drogomierza                               | 79738 km   |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/05/12-21/03/30)      | 119 mies.  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym             |
| Dop. masa całkow.                                   | 2780 kg  |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe rama        |
| Konstrukcja   | z zapłonem samoczynnym 2179 ccm / 103kW              |
| Jednostka napędowa                                  | (140KM)  |
| Pojemność / Moc silnika                             | Turbosp. z chłodn. powietrza 4 / rzędowy / 16        |
| Doładowanie   | manualna 4x4   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |  |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |  |
| Rodzaj napędu                                       |  |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu bez uszkodzeń, określona na dzień 30 marca 2021 roku wynosi:

**11600 PLN** w tym VAT (23,0%) **2169,11 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 30 marca 2021 roku wynosi:

**4100 PLN** w tym VAT (23,0%) **766,67 PLN**

Koszt naprawy brutto pojazdu wynosi:

**13145,35 PLN w tym VAT (23,0%) 2458,07 PLN**

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Kosztorys - Naprawa pojazdu uszkodzonego
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Opis powłoki lakierowej
- 5 Dokumentacja fotograficzna

2021/04/02

**WYCENA Nr:**

z dnia: 2021/04/02

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Województwo Podlaskie

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Zlec. pismo, znak: Umowa z dnia 26.03.2021r.

z dnia: 2021/03/26

Właściciel: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Adres: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-698 BIAŁYSTOK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA WYCENY**

1. Oględziny przedmiotowego pojazdu..
2. Pomiar grubości powłoki lakierowej.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
4. Wycena kosztów naprawy wykonana przez serwis

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] III-2021

Marka: TATA

Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: BI6784K

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: MAT403096ANL00030

|   |  |
|---|--|
| Nr INFO-EKSPERT                                     | 304-00002  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2011/05/12   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2021/11/18   |
| Data oględzin                                       | 2021/03/30   |
| Miejsce oględzin                                    | ul. Królewska 32, Dobrzyniewo Fabryczne<br>podlaskie |
| Wskazanie drogomierza                               | 79738 km   |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/05/12-21/03/30)      | 119 mies.  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym             |
| Dop. masa całkow.                                   | 2780 kg  |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe rama        |
| Konstrukcja   | z zapłonem samoczynnym 2179 ccm / 103kW<br>(140KM)   |
| Jednostka napędowa                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza 4 / rzędowy / 16        |
| Pojemność / Moc silnika                             | manualna 4x4   |
| Doładowanie   |  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |  |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |  |
| Rodzaj napędu                                       |  |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.08-2011.11)**

| L.p. Nazwa elementu wyposażenia                  | L.p. Nazwa elementu wyposażenia |
|--|---------------------------------|
| 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół      | 12 Reduktor skrzyni biegów      |
| 2 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego     | 13 Relingi dachowe              |
| 3 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 14 Siedzenia tylne składane     |
| 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości           | 15 Spoiler tylny                |
| 5 Immobilizer                                    | 16 Światła p/mgielne przednie   |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 6 Kierownica pokryta skórą                               | 17 Światło dodatkowe STOP           |
| 7 Klimatyzacja   | 18 Tarcze kół aluminiowe 16"        |
| 8 Osłony progów  | 19 Wspomaganie układu kierowniczego |
| 9 Podłokietnik siedzeń tylnych                           | 20 Zamek centralny                  |
| 10 Poduszka powietrzna kierowcy                          | 21 Zderzaki w kolorze nadwozia      |
| 11 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |                                     |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 2 Podłokietniki foteli przednich  
Podłokietnik fotela pasażera  
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</b> | <b>Wartość [PLN]</b> |
| 1<br>holowniczy                        | +Hak<br>79           |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| <b>Koło</b>     | <b>Marka, typ</b>                 | <b>Bieżnik [mm]</b> | <b>Zużycie [%]</b> |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Przednie lewe:  | NEXEN 235/70 R16 105T WINGUARD TL | 5,0                 | 64                 |
| Przednie prawe: | NEXEN 235/70 R16 105T WINGUARD TL | 4,0                 | 74                 |
| Tylne lewe:     | NEXEN 235/70 R16 105T WINGUARD TL | 4,0                 | 74                 |
| Tylne prawe:    | NEXEN 235/70 R16 105T WINGUARD TL | 6,0                 | 53                 |
| Zapasowe:       | *BRIDGESTONE 235/70 R16           |                     | 50                 |

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Pojazd przedstawiony do oględzin posiada uszkodzenia eksploatacyjne oraz niesprawności mechaniczne, które należałoby naprawić:

- powłoka lakierowa całości pojazdu (oprócz dachu) jest zarysowana,
- brakuje listew ochronnych błotników,
- rozerwana tapicerka siedziska fotela kierowcy,
- tapicerka siedzeń zanieczyszczona,
- wnętrze pojazdu zanieczyszczone,
- ślady korozji na podwoziu pojazdu,
- części eksploatacyjne wskazane na liście wykonanej przez.

Wyceniający nie wykonywał próby drogowej ze względu na niesprawności wykryte przez serwis

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.) ..... **9 850 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... **232 PLN**

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... **825 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 12 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

**KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... 1 644 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 220 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 140 762 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 15,07%*

**KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... - 365 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%*

**KOREKTY RÓŻNE ..... - 627 PLN**

| <b>W tym:</b>                      | <b>[%]</b> | <b>Wart. [PLN]</b> |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -5,0       | - 627              |

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.*

*Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.*

*Wpojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zniszczenie tapicerki siedzeń nadwozia poprzez przepalenie tkanin, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia, zarysowania szyby czołowej, zarysowania szyb drzwiowych.*

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu bez uszkodzeń, określona na dzień 30 marca 2021 roku wynosi:**

**11600 PLN**

(słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 2169,11 PLN**

**Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 30 marca 2021 roku wynosi:**

**4100 PLN**

(słownie: cztery tysiące sto złotych)

**w tym VAT (23,0%) 766,67 PLN**

**Wartości określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III- 2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

2021/04/02

## Kosztorys - Naprawa pojazdu uszkodzonego

do wyceny nr:

z dnia: 2021/04/02

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Województwo Podlaskie

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Zlec. pismo, znak: Umowa z dnia 26.03.2021r.

z dnia: 2021/03/26

Właściciel: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Adres: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-698 BIAŁYSTOK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2021

Marka: TATA Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08

Wersja: 4x4 Nr rejestracyjny: BI6784K

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok prod.: 2010

Data pierwszej rejestracji: 2011/05/12 Wskazanie drogomierza: 79738 km

VIN: MAT403096ANL00030

Nr IE: 304-00002

### ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

Stawka blacharska netto za RBG 65,00 PLN Stawka lakiernicza netto za RBG 65,00 PLN

1 RBG = 10 JC Materiały drobne jako 2,0 % wartości części

1 RBG = 10 JC Materiały drobne jako 2,0 % wartości części

### CZĘŚCI ZAMIENNE

| L.p. | Kod części | Symbol operacji | Nazwa części zamiennej              | NZS Wartość [%] netto [PLN] |
|------|------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1    |            | w               | Pompa wspomagania                   | 610,00                      |
| 2    |            | w               | Płyn wspomagania                    | 41,00                       |
| 3    |            | w               | Bębny hamulcowe                     | 358,00                      |
| 4    |            | w               | Szczęki hamulcowe                   | 122,00                      |
| 5    |            | w               | Zestaw montażowy szczęk hamulcowych | 65,00                       |
| 6    |            | w               | Tarcza hamulcowa                    | 358,00                      |
| 7    |            | w               | Klocki Hamulcowe                    | 146,00                      |
| 8    |            | w               | Pasek PK                            | 65,00                       |
| 9    |            | w               | Pasek PK                            | 49,00                       |
| 10   |            | w               | Mechanizm szyby                     | 447,00                      |
| 11   |            | w               | Zamek drzwi przód                   | 732,00                      |
| 12   |            | w               | Klamka drzwi przód                  | 293,00                      |
| 13   |            | w               | Zamek drzwi tył                     | 366,00                      |
| 14   |            | w               | Klamka drzwi tylne                  | 163,00                      |
| 15   |            | w               | Sworznie wahacza                    | 292,00                      |
| 16   |            | w               | Drążek kierowniczy                  | 260,00                      |
| 17   |            | w               | Termostat                           | 98,00                       |

|               |   |                                |                |
|---------------|---|--------------------------------|----------------|
| 18            | w | Lampa światła przeciwmgielnego | 122,00         |
| 19            | w | Wymiana przewodów hamulcowych  | 300,00         |
| 20            | w | Lampa przód prawa              | 407,00         |
| 21            | w | Swiatło STOP                   | 98,00          |
| 22            | w | Napinacz paska PK              | 203,00         |
| 23            | w | Uszczelniacz skrzyni biegów    | 98,00          |
| 24            | w | Wycieraczki przód              | 122,00         |
| 25            | w | Rolka paska PK                 | 73,00          |
| 26            | w | Włącznik zespolony kierowcy    | 366,00         |
| 27            | w | Linka hamulcowa                | 260,00         |
| <b>Razem:</b> |   |                                | <b>6514,00</b> |

Materiały drobne: 130,28

**PRACE BLACHARSKIE - MECHANICZNE**

| L.p.          | Kod części | Symbol operacji | Nazwa części / operacji                       | Czas napr. [RBG] | Wartość netto [PLN] |
|---------------|------------|-----------------|---|------------------|---------------------|
| 1             | w          |                 | Pompa wspomagania - Wymiana                   | 4,0              | 260,00              |
| 2             | w          |                 | Płyn wspomagania - Wymiana                    | 4,0              | 260,00              |
| 3             | w          |                 | Bębny hamulcowe - Wymiana                     | 0,0              |                     |
| 4             | w          |                 | Szczęki hamulcowe - Wymiana                   | 0,0              |                     |
| 5             | w          |                 | Zestaw montażowy szczęk hamulcowych - Wymiana | 1,0              | 65,00               |
| 6             | w          |                 | Tarcza hamulcowa - Wymiana                    | 1,5              | 97,50               |
| 7             | w          |                 | Klocki Hamulcowe - Wymiana                    | 0,0              |                     |
| 8             | w          |                 | Pasek PK - Wymiana                            | 0,6              | 39,00               |
| 9             | w          |                 | Pasek PK - Wymiana                            | 0,6              | 39,00               |
| 10            | w          |                 | Mechanizm szyby - Wymiana                     | 2,0              | 130,00              |
| 11            | w          |                 | Zamek drzwi przód - Wymiana                   | 3,0              | 195,00              |
| 12            | w          |                 | Klamka drzwi przód - Wymiana                  | 1,5              | 97,50               |
| 13            | w          |                 | Zamek drzwi tył - Wymiana                     | 1,5              | 97,50               |
| 14            | w          |                 | Klamka drzwi tylne - Wymiana                  | 1,8              | 117,00              |
| 15            | w          |                 | Sworznie wahacza - Wymiana                    | 3,0              | 195,00              |
| 16            | w          |                 | Drażek kierowniczy - Wymiana                  | 2,5              | 162,50              |
| 17            | w          |                 | Termostat - Wymiana                           | 1,5              | 97,50               |
| 18            | w          |                 | Lampa światła przeciwmgielnego - Wymiana      | 0,9              | 58,50               |
| 19            | n          |                 | Przeгляд podstawowy - Naprawa                 | 1,5              | 97,50               |
| 20            | n          |                 | Czyszczenie jarzm zacisków - Naprawa          | 0,4              | 26,00               |
| 21            | n          |                 | Uszczelnienie miski olejowej - Naprawa        | 4,0              | 260,00              |
| 22            | w          |                 | Wymiana przewodów hamulcowych - Wymiana       | 5,0              | 325,00              |
| 23            | w          |                 | Lampa przód prawa - Wymiana                   | 2,0              | 130,00              |
| 24            | w          |                 | Swiatło STOP - Wymiana                        | 0,9              | 58,50               |
| 25            | w          |                 | Napinacz paska PK - Wymiana                   | 2,0              | 130,00              |
| 26            | w          |                 | Uszczelniacz skrzyni biegów - Wymiana         | 1,0              | 65,00               |
| 27            | w          |                 | Wycieraczki przód - Wymiana                   | 0,0              |                     |
| 28            | w          |                 | Rolka paska PK - Wymiana                      | 0,0              |                     |
| 29            | w          |                 | Włącznik zespolony kierowcy - Wymiana         | 1,0              | 65,00               |
| 30            | w          |                 | Linka hamulcowa - Wymiana                     | 1,0              | 65,00               |
| 31            | n          |                 | Demontaż/montaż skrzyni biegów - Naprawa      | 7,0              | 455,00              |
| 32            | n          |                 | Naprawa hamulców tył - Naprawa                | 4,0              | 260,00              |
| 33            | n          |                 | Naprawa układu wydechowego - Naprawa          | 1,5              | 97,50               |
| 34            | n          |                 | Geometria kół - ustawienie - Naprawa          | 1,5              | 97,50               |
| <b>Razem:</b> |            |                 |   |                  | <b>4043,00</b>      |

---

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>RAZEM NETTO:</b>  | <b>10687,28</b> |
| <b>VAT (23,0%)</b>   | <b>2458,07</b>  |
| <b>RAZEM BRUTTO:</b> | <b>13145,35</b> |

---

2021/04/02



**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**

do wyceny nr:

z dnia: 2021/04/02

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Województwo Podlaskie

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Zlec. pismo, znak: Umowa z dnia 26.03.2021r.

z dnia: 2021/03/26

Właściciel: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Adres: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-698 BIAŁYSTOK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] III-2021

Marka: TATA Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08 Wersja: 4x4 Nr rejestracyjny:

BI6784K Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok prod.: 2010 Nr IE: 304-00002

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 119 mies.) . **11 600 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu ..... 0,33

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego ..... 0,60

**CZĘŚCI DO NAPRAWY****L.p. Nazwa elementu****Lewy/Prawy****4 Układ napędowy**

1 Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła

**5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym**

2 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia

3 Zacisk hamulca (rozpierzacz) z osłoną i elementami ciernymi (

L i P l i P

**6 Zawieszenie tylne**

4 Zespół wahaczy i drążków zawieszenia

5 Zacisk hamulca (rozpierzacz) z osłoną i elementami ciernymi (

L i P l i P

**CZĘŚCI DO WYMIANY****L.p. Nazwa elementu****Lewy/Prawy****2 Wyposażenie**

1 Reflektor kpl.

P

2 Światła p/mgielne przednie

P

3 Osprzęt drzwi bocznych przednich

L

**5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym**

4 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania

5 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)

L i P

**6 Zawieszenie tylne**

6 Tarcza hamulcowa / bęben

L i P

**WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU**

| L.p. Nazwa zespołu                               | Udział[%]     | Zniszczenie[%] | Wart. poz.[PLN] |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| 1 Nadwozie                                       | 18            | 0              | 2 088           |
| 2 Wyposażenie                                    | 38            | 5              | 4 188           |
| 3 Silnik z osprzętem                             | 15            | 0              | 1 740           |
| 4 Układ napędowy                                 | 11            | 7              | 1 187           |
| 5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym    | 7             | 20             | 650             |
| 6 Zawieszenie tylne                              | 3             | 28             | 251             |
| 7 Rama   | 3             | 0              | 348             |
| 8 Reszta   | 5             | 0              | 580             |
| 9 Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu ..... | <b>11 032</b> | <b>PLN</b>     |                 |

**KOSZT NAPRAWY NETTO**

ASO

|   |                      |
|---|----------------------|
| Stawka mech. / blacharska .....             | 65,00 PLN/rbg        |
| Stawka lakiernicza .....                    | 65,00 PLN/rbg        |
| Urealnienie (zmniejszenie) cen części ..... | 0,0 %                |
| Części plus normalia .....                  | 6 644,28 PLN         |
| Robocizna .....                             | 4 043,00 PLN         |
| <b>RAZEM .....</b>                          | <b>10 687,28 PLN</b> |

**WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM****Metoda zredukowanego kosztu naprawy**

|  |                  |
|--|------------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku ..... | 11 600 PLN       |
| Pełny koszt naprawy .....                                  | 13 145 PLN       |
| Współczynnik redukcji kosztu części .....                  | 0,33             |
| Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy ..... | 0,67             |
| Współczynnik zmiany kosztu naprawy .....                   | 1,25             |
| Zredukowany koszt naprawy .....                            | 7 505 PLN        |
| Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy .....            | <b>4 095 PLN</b> |

**Metoda stopnia uszkodzenia**

|  |                  |
|--|------------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku ..... | 11 600 PLN       |
| Stopień uszkodzenia .....                                  | 0,0490           |
| Współczynnik stopnia uszkodzenia .....                     | 0,84             |
| Współczynnik uszkodzeń ukrytych .....                      | 0,97             |
| Współczynnik zbywalności .....                             | 0,28             |
| Wynik metody stopnia uszkodzenia .....                     | <b>2 517 PLN</b> |

**PODSUMOWANIE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .</b> | <b>4 095 PLN</b>  |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....  | <b>11 600 PLN</b> |
| Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego .....  | <b>4 100 PLN</b>  |
| Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie .....                                    | <b>7 500 PLN</b>  |
| Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej .....                              | 1,13              |

2021/04/02

# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr:

z dnia: 2021/04/02

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Województwo Podlaskie

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Zlec. pismo, znak: Umowa z dnia 26.03.2021r.

z dnia: 2021/03/26

Właściciel: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Adres: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-698 BIAŁYSTOK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU


Dane: [T] 111-2021

Marka: TATA Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08 Wersja: 4x4 Nr rejestracyjny: BI6784K

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

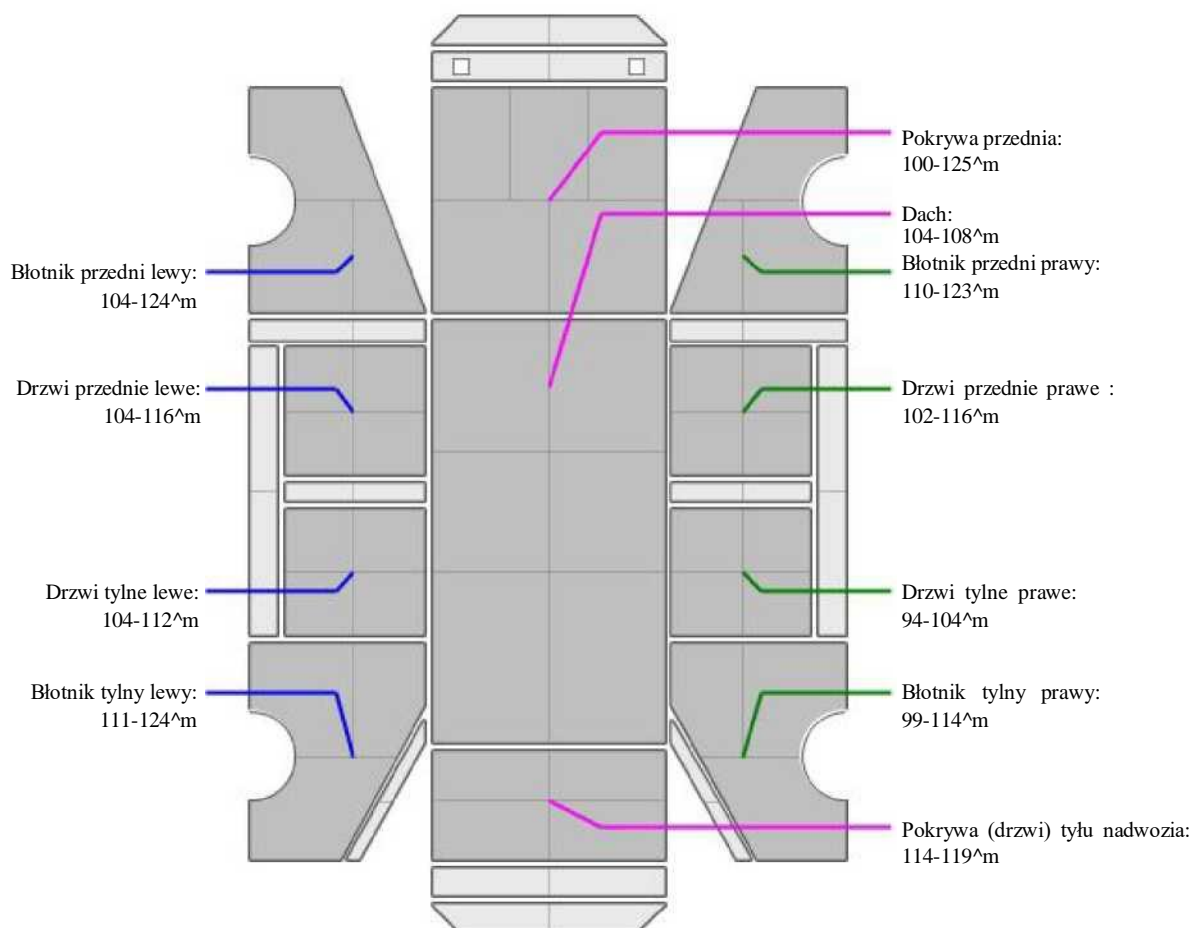

## INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar grubości powłoki lakierowej został wykonany miernikiem BlueTechnology P10SAL po minimum 6 pomiarów na każdym badanym elemencie.

2021/04/02

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:

z dnia: 2021/04/02

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2021

Marka: TATA

Model pojazdu: Safari 2.2 MR'08

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: BI6784K

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy













